

Kataster - Nr.	Gebäude	Ebene	Raum	Einbauort	Material	Foto Einbauort	Foto Detail	Farbe	Bemerkungen	Probenbezeichnung	Ergebnis	Bewertung nach AsRL (z.e.l.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (ADe)	Hinweise
<a href="#">629</a>	A	<a href="#">06</a>	661	Fußboden	PVC-Bodenbelag			rot	mehrschichtiger Bodenaufbau, Farbe PVC, Hinweis auf Kleber/Ausgleichsmasse, stark verstaubt	GU11-009-KN/629	PVC Bodenbelag: nicht asbesthaltig (Competenza Bericht NL17823 vom 11.07.2011) Kleber: möglicherweise asbesthaltig, Einstufung aufgrund visueller Ansprache und Baujahr		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundungsmaßnahmen erforderlich
<a href="#">630</a>	A	<a href="#">6</a>	600	Wand	Brandschutztür				neue BST 2014		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
<a href="#">631</a>	A	<a href="#">06</a>	681	Wand	Brandschutztür				neue BST und alte BST		asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
<a href="#">632</a>	A	<a href="#">06</a>	601	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
<a href="#">633</a>	A	<a href="#">06</a>	681	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
<a href="#">634</a>	A	<a href="#">06</a>	600	Wand	Brandschutztür				neue BST		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
<a href="#">635</a>	A	<a href="#">06</a>	681	Wand	Anschluß Zarge				möglicherweise Asbestkordeln im Anschlussbereich vorhanden, dies wird erst bei Demontage Wand ersichtlich		möglicherweise asbesthaltig			Nur durch (Teil-)Demontage unter Schutzmaßnahmen feststellbar, ob Asbest verbaut wurde. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten der Bausubstanz sind Nacherkundungen erforderlich
<a href="#">636</a>	A	<a href="#">06</a>	681	Wand	Brandschutztür				neue Tür 2015		nicht (mehr) asbesthaltig		entfällt	entfällt
<a href="#">637</a>	A	<a href="#">07</a>	681	Decke	Mit Gipskarton abgehängte Decke				Deckenhohlraum nicht einsehbar, Asbest kann nicht ausgeschlossen werden		möglicherweise asbesthaltige Bauteile und Spachtelmassen Gipskarton			Nur durch Öffnen des Deckenhohlraums feststellbar, ob Asbest hinter abgehängter Decke verbaut wurde. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten der Bausubstanz sind Nacherkundungen erforderlich.
<a href="#">638</a>	A	<a href="#">07</a>	600	Wand	Brandschutztür				neue BST		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
<a href="#">639</a>	A	<a href="#">07</a>	793	Wand	Brandschutztür				neue BST		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt

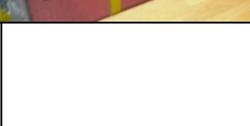
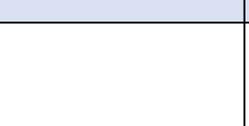
Kataster - Nr.	Gebäude	Ebene	Raum	Einbauort	Material	Foto Einbauort	Foto Detail	Farbe	Bemerkungen	Probenbezeichnung	Ergebnis	Bewertung nach AsRL (z.e.1.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (Ade)	Hinweise
<a href="#">640</a>	A	<a href="#">07</a>	600	Wand	Brandschutztür				neue BST		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
<a href="#">641</a>	A	<a href="#">07</a>	780	Wand	Brandschutztür				neue BST		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
<a href="#">642</a>	A	<a href="#">07</a>	780	Raummittig	"Zungen" der abgehängten Decke				Deckenhohlraum nicht einsehbar. Asbest kann nicht ausgeschlossen werden.		möglicherweise asbesthaltig			Nur durch Öffnen des Deckenhohlraums feststellbar, ob Asbest hinter abgehängter Decke verbaut wurde. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten der Bausubstanz sind Nacherkundungen erforderlich.
<a href="#">643</a>	A	<a href="#">07</a>	705	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
<a href="#">644</a>	A	<a href="#">07</a>	780	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
<a href="#">645</a>	A	<a href="#">07</a>	600	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
<a href="#">646</a>	A	<a href="#">07</a>	780	Wand	Brandschutztür				neue BST		asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
<a href="#">647</a>	A	<a href="#">07</a>	790	Wand	Anschluß Zarge				ggf. Asbestkordeln		möglicherweise asbesthaltig			Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundungsmaßnahmen
<a href="#">648</a>	A	<a href="#">08</a>	890	Wand	Anschluß Zarge				ggf. Asbestkordeln		möglicherweise asbesthaltig			Nur durch (Teil-)Demontage unter Schutzmaßnahmen feststellbar, ob Asbest verbaut wurde. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten der Bausubstanz sind Nacherkundungen erforderlich
<a href="#">649</a>	A	<a href="#">08</a>	600	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
<a href="#">650</a>	A	<a href="#">08</a>	890	Wand	Brandschutztür				neue BST		asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich

Kataster - Nr.	Gebäude	Ebene	Raum	Einbauort	Material	Foto Einbauort	Foto Detail	Farbe	Bemerkungen	Probenbezeichnung	Ergebnis	Bewertung nach AsRL (z.e.l.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (ADe)	Hinweise
651	A	08	890	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
652	A	08	801	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
653	A	08	801	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
654	A	08	802	Decke	Schott an Rohrleitung				Asbestverdacht, keine Bauteilöffnung vorgenommen		möglicherweise asbesthaltig			Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundungsmaßnahmen erforderlich
655	A	08	880	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
656	A	07	703	Hohlraum Boden	Brandschutzklappe						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Revisionsunterlagen überprüfen, ob alte BSK. Sofern alt und asbesthaltig, ist bei der jährlichen Revisionsüberprüfung eine Freisetzung von Asbestfasern nicht auszuschließen. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
657	A	07	703	Hohlraum Boden	Brandschutzklappe						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Revisionsunterlagen überprüfen, ob alte BSK. Sofern alt und asbesthaltig, ist bei der jährlichen Revisionsüberprüfung eine Freisetzung von Asbestfasern nicht auszuschließen. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
658	A	07	703	Raummittig	Zuluft über die Tische				Kein Asbestverdacht für Mobiliar und Hörsaalboden		nicht asbesthaltig		entfällt	entfällt
659	A	07	703	Hohlraum Boden	RLT-Flanschdichtungen				nicht zugänglich		asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
660	A	07	704	Hohlraum Boden	Im Hohlraumboden				Keine weiteren Hinweise auf die Verwendung von Asbest		nicht asbesthaltig		entfällt	entfällt
661	A	05	506	Wand	Fliesenkleber				nicht zugänglich	GU11-009-KN/661	nicht asbesthaltig (Competenza Bericht NL17823 vom 11.07.2011)		entfällt	entfällt

Kataster - Nr.	Gebäude	Ebene	Raum	Einbauort	Material	Foto Einbauort	Foto Detail	Farbe	Bemerkungen	Probenbezeichnung	Ergebnis	Bewertung nach AsRL (z.e.l.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (Ade)	Hinweise
662	A	05	580	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
663	A	05	502	Boden	Bodenbelag (rot)						nicht asbesthaltig (z.e.l.), möglicherweise asbesthaltiger Bodenaufbau (Ade)		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundungsmaßnahmen erforderlich
664	A	05	500	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
665	A	05	500	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
666	A	05	WC-Herren (500)	Wand, Anschluss Zarge	Kordeln				saniert, umgebaut		wahrscheinlich nicht mehr asbesthaltig			Prüfen von Bauunterlagen
667	A	05	Außenbereich	Wand, Anschluss Zarge	Kordeln				möglicherweise Asbestkordeln vorhanden		möglicherweise asbesthaltig			Nur durch (Teil-)Demontage unter Schutzmaßnahmen feststellbar, ob Asbest verbaut wurde. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten der Bausubstanz sind Nacherkundungen erforderlich
668	A	05	508	Wand, Fußboden	Fassadenanschluß				Es wurden keine asbestverdächtigen Teile gesehen. Asbestverdacht bleibt bestehen		möglicherweise asbesthaltig			Nur durch (Teil-)Demontage unter Schutzmaßnahmen feststellbar, ob Asbest verbaut wurde. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten der Bausubstanz sind Nacherkundungen erforderlich
669	A	05	578	Wand	Flansch/Packung						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
670	A	05	578	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
671	A	05	580	Wand	Anschluß Zarge				möglicherweise Asbestkordeln vorhanden		möglicherweise asbesthaltig			Nur durch (Teil-)Demontage unter Schutzmaßnahmen feststellbar, ob Asbest verbaut wurde. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten der Bausubstanz sind Nacherkundungen erforderlich
672	A	05	580	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich

Kataster - Nr.	Gebäude	Ebene	Raum	Einbauort	Material	Foto Einbauort	Foto Detail	Farbe	Bemerkungen	Probenbezeichnung	Ergebnis	Bewertung nach AsRL (z.e.l.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (Ade)	Hinweise
673	A	05	594	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
686	A	02	290	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
687	A	02	280	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
688	A	02	280	Wand	Brandschutztür				Pappe im Schlossbereich freiliegend/ nicht gesichert. Schließzylinder fehlt. Betrifft auch andere Tür zu A220 (neu aufgenommen)		asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe II, Summe der Bewertungspunkte 76, Neubewertung mittelfristig erforderlich	Sicherungsmaßnahmen empfohlen Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
689	A	02	281	Wand	Fliesenkleber						pos. Asbestverdacht			
690	A	02	230	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
691	A	02	240	Wand	Brandschutztür				Pappe im Schlossbereich freiliegend/ nicht gesichert. Schließzylinder fehlt.		asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe II, Summe der Bewertungspunkte 76, Neubewertung mittelfristig erforderlich	Sicherungsmaßnahmen empfohlen Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
692	A	02	240	Decke	AZ-Platte in Kabeltrasse				saniert durch Entfernen		nicht (mehr) asbesthaltig		entfällt	entfällt
693	A	02	260	Decke	AZ-Platte in Kabeltrasse						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, fest gebunden		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
694	A	02	220	Wand	Brandschutztür				Pappe im Schlossbereich freiliegend/ nicht gesichert. Schließzylinder fehlt.		asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe II, Summe der Bewertungspunkte 76, Neubewertung mittelfristig erforderlich	Sicherungsmaßnahmen empfohlen Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
695	A	02	221	Wand	Brandschutztür				kein Zutritt, vgl. 694		asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe II, Summe der Bewertungspunkte 76, Neubewertung mittelfristig erforderlich	Sicherungsmaßnahmen empfohlen Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich

Kataster - Nr.	Gebäude	Ebene	Raum	Einbauort	Material	Foto Einbauort	Foto Detail	Farbe	Bemerkungen	Probenbezeichnung	Ergebnis	Bewertung nach AsRL (z.e.l.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (Ade)	Hinweise
<a href="#">696</a>	A	<a href="#">02</a>	260	Wand	Kabelschott				beschädigt		nicht asbesthaltig (Competenza Bericht NL17963 vom 25.07.2011)		entfällt	entfällt
<a href="#">697</a>	A	<a href="#">02</a>	200	Wand	Brandschutztür				neue Brandschutztür		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
<a href="#">698</a>	A	<a href="#">02</a>	200	Decke	AZ-Platte in Kabeltrasse				saniert durch Entfernen		nicht (mehr) asbesthaltig		entfällt	entfällt
<a href="#">699</a>	A	<a href="#">02</a>	220	Raummitte	Flansch/Packung				ggf. saniert, Blechummantelung teilweise erneuert		möglicherweise weiterhin asbesthaltige Flachdichtung vorh.	3		Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundungsmaßnahmen erforderlich (Bauunterlagen?)
<a href="#">700</a>	A	<a href="#">02</a>	220	Decke	AZ-Platte in Kabeltrasse				saniert durch Entfernen		nicht (mehr) asbesthaltig		entfällt	entfällt
<a href="#">701</a>	A	<a href="#">02</a>	220	Decke	AZ-Platte in Kabeltrasse				saniert durch Entfernen		nicht (mehr) asbesthaltig		entfällt	entfällt
<a href="#">702</a>	A	<a href="#">02</a>	220	Decke	AZ-Platte in Kabeltrasse				saniert durch Entfernen		nicht (mehr) asbesthaltig		entfällt	entfällt
<a href="#">703</a>	A	<a href="#">02</a>	220	Raummitte	Flansch/Packung				saniert durch Entfernen		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
<a href="#">704</a>	A	<a href="#">02</a>	220	Decke	AZ-Platte in Kabeltrasse				saniert durch Entfernen		nicht (mehr) asbesthaltig		entfällt	entfällt
<a href="#">705</a>	A	<a href="#">02</a>	220	Raummitte	Flansch/Packung				ggf. saniert, Blechummantelung teilweise erneuert		möglicherweise weiterhin asbesthaltige Flachdichtung vorh.	3		Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundungsmaßnahmen erforderlich (Bauunterlagen?)
<a href="#">706</a>	A	<a href="#">02</a>	220	Decke	AZ-Platte in Kabeltrasse				saniert durch Entfernen		positiver Asbestverdacht			

Kataster - Nr.	Gebäude	Ebene	Raum	Einbauort	Material	Foto Einbauort	Foto Detail	Farbe	Bemerkungen	Probenbezeichnung	Ergebnis	Bewertung nach AsRL (z.e.l.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (Ade)	Hinweise
<a href="#">882</a>	A	<a href="#">07</a>	701	Wand	Mineralische Platte hinter Akustikpaneele					GU11-009-KN/882	nicht asbesthaltig (Competenza Bericht NL18101 vom 10.08.2011)		entfällt	entfällt
<a href="#">883</a>	A	<a href="#">05</a>	508	Wand	Anschluß Zarge				möglicherweise Asbestkordeln vorhanden		möglicherweise asbesthaltig			Nur durch (Teil-)Demontage unter Schutzmaßnahmen feststellbar, ob Asbest verbaut wurde. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten der Bausubstanz sind Nacherkundungen erforderlich
<a href="#">884</a>	A	<a href="#">05</a>	500	Wand	Brandschutzklappe						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Revisionsunterlagen überprüfen, ob alte BSK, sofern alt und asbesthaltig ist bei der jährlichen Revisionsüberprüfung eine Freisetzung von Asbestfasern nicht auszuschließen. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
<a href="#">885</a>	A	<a href="#">05</a>	580	Fußboden	Brandschutzklappe (alt?)						möglicherweise asbesthaltig sofern Klappen nicht neu	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Revisionsunterlagen überprüfen, ob alte BSK, sofern alt und asbesthaltig ist bei der jährlichen Revisionsüberprüfung eine Freisetzung von Asbestfasern nicht auszuschließen. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
<a href="#">886</a>	A	<a href="#">05</a>	580	Hohlraum Boden	Installation im Boden				nicht zugänglich		Nur Gußrohre, kein Asbestverdacht		entfällt	entfällt
<a href="#">887</a>	A	<a href="#">02</a>	201	Wand	Brandschutzklappe am Schacht				nicht zugänglich		möglicherweise asbesthaltig sofern Klappen nicht neu		Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Revisionsunterlagen überprüfen, ob alte BSK, sofern alt und asbesthaltig ist bei der jährlichen Revisionsüberprüfung eine Freisetzung von Asbestfasern nicht auszuschließen. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
<a href="#">888</a>	A	<a href="#">02</a>	220	Raummittig	RLT-Gerät				neues RLT-Gerät 2013		nicht asbesthaltig		entfällt	entfällt
<a href="#">889</a>	A	<a href="#">02</a>	220	Raummittig	RLT-Flanschdichtung (grau) im Schacht				saniert durch Entfernen ehem. Chrysotilasbest (Competenza Bericht NL18101 vom 10.08.2011), schwach gebunden	GU11-009-KN/889	nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
<a href="#">890</a>	A	<a href="#">02</a>	220	Wand	Brandschutztür				neue Brandschutztür		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
<a href="#">891</a>	A	<a href="#">02</a>	220	Wand	Brandschutztür				neue Brandschutztür		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
<a href="#">892</a>	A	<a href="#">02</a>	230	Raummitte	RLT-Flanschdichtung (weiß)					GU11-009-KN/892	nicht asbesthaltig, (Competenza Bericht NL18101 vom 10.08.2011)		entfällt	entfällt

Kataster - Nr.	Gebäude	Ebene	Raum	Einbauort	Material	Foto Einbauort	Foto Detail	Farbe	Bemerkungen	Probenbezeichnung	Ergebnis	Bewertung nach AsRL (z.e.l.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (ADe)	Hinweise
<a href="#">893</a>	A	<a href="#">02</a>	230	Raummitte	Wärmetauscher Tel-Zentrale				saniert durch Entfernen		nicht (mehr) asbesthaltig		entfällt	entfällt
<a href="#">894</a>	A	<a href="#">02</a>	230	Wand	Brandschutzklappe Tel-Zentrale				saniert durch Entfernen		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
<a href="#">1057</a>	A	<a href="#">05</a>	WC-Herren (500)	Wand	Anschluß Zarge				Asbestverdacht (ggf. Kordel vorhanden)		möglicherweise asbesthaltig			Nur durch (Teil-)Demontage unter Schutzmaßnahmen feststellbar, ob Asbest verbaut wurde. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten der Bausubstanz sind Nacherkundungen erforderlich
<a href="#">1087</a>	A	<a href="#">02</a>	271	Wand, Decke	Müllabwurföhre						Kein Asbestverdacht für die Röhre lt. Z.e.t			Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten der Bausubstanz sind Nacherkundungen erforderlich
<a href="#">1088</a>	A	<a href="#">06</a>	681	Decke	Bauteilfuge						Kein Asbestverdacht für die Hinterfüllstreifen		entfällt	entfällt
<a href="#">1089</a>	A	<a href="#">06</a>	681	Decke	Bürotrennwand				saniert 2015		nicht (mehr) asbesthaltig	2	entfällt	entfällt
<a href="#">1121</a>	A	<a href="#">02</a>	202	Wand	Brandschutzklappe				insgesamt 8 neue BSK		kein Asbestverdacht, Brandschutzklappe sind neu		entfällt	entfällt
<a href="#">1122</a>	A	<a href="#">02</a>	230	Decke	Brandschutzklappe						möglicherweise asbesthaltig sofern Klappen nicht neu	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Revisionsunterlagen überprüfen, ob alte BSK, sofern alt und asbesthaltig ist bei der jährlichen Revisionsüberprüfung eine Freisetzung von Asbestfasern nicht auszuschließen. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
<a href="#">1123</a>	A	<a href="#">02</a>	230	Decke	Brandschutzklappe						möglicherweise asbesthaltig sofern Klappen nicht neu	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Revisionsunterlagen überprüfen, ob alte BSK, sofern alt und asbesthaltig ist bei der jährlichen Revisionsüberprüfung eine Freisetzung von Asbestfasern nicht auszuschließen. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
<a href="#">1124</a>	A	<a href="#">02</a>	230	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund visueller Ansprache und Baujahr, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
<a href="#">1125</a>	A	<a href="#">02</a>	231	Wand	Elektroschütze				saniert durch Entfernen		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt

Kataster - Nr.	Gebäude	Ebene	Raum	Einbauort	Material	Foto Einbauort	Foto Detail	Farbe	Bemerkungen	Probenbezeichnung	Ergebnis	Bewertung nach AsRL (z.e.l.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (ADe)	Hinweise
1126	A	02	240	Wand	Elektroschütze				saniert durch Entfernen		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1127	A	05	580	Fußboden	stillgelegte Brandschutzklappe						möglicherweise asbesthaltig	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Revisionsunterlagen überprüfen, ob alte BSK, sofern alt und asbesthaltig ist bei der jährlichen Revisionsüberprüfung eine Freisetzung von Asbestfasern nicht auszuschließen. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
1128	A	06	681	Wand	stillgelegte Brandschutzklappe				keine BSK zu sehen		möglicherweise asbesthaltig	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Revisionsunterlagen überprüfen, ob alte BSK, sofern alt und asbesthaltig ist bei der jährlichen Revisionsüberprüfung eine Freisetzung von Asbestfasern nicht auszuschließen. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
1129	A	07	701	Wand, Hohlraum Boden	Schacht, stillgelegte Brandschutzklappe				Situation nicht einsehbar		ggf. Asbestverdacht in stillgelegten Brandschutzklappe			Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten der Bausubstanz sind Nacherkundungen erforderlich
1130	A	07	701	Hohlraum Boden	Brandschutzklappe						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Revisionsunterlagen überprüfen, ob alte BSK, sofern alt und asbesthaltig ist bei der jährlichen Revisionsüberprüfung eine Freisetzung von Asbestfasern nicht auszuschließen. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
1131	A	07	703	Hohlraum Boden	RLT-Kanal, Flanschdichtung						Positiver Asbestverdacht, Situation nicht einsehbar.			
1132	A	08	803	Fußboden	stillgelegte Brandschutzklappe						ggf. Asbestverdacht in stillgelegten Brandschutzklappe und Abkofferung		Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Revisionsunterlagen überprüfen, ob alte BSK, sofern alt und asbesthaltig ist bei der jährlichen Revisionsüberprüfung eine Freisetzung von Asbestfasern nicht auszuschließen. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
1133	A	08	803	Fußboden	Brandschutzklappe						kein Asbestverdacht, Brandschutzklappe sind neu		entfällt	entfällt
1150	A	02	230	Raummitte	RLT-Flanschdichtung (weiß)					GU11-009-KN/1150	kein Asbestnachweis (Competenza Bericht NL19756 vom 23.02.2012)		entfällt	entfällt
1151	A	02	260	Raummitte	RLT-Flanschdichtung (grau)				ehem. Asbestnachweis: Chrysotilasbest (Competenza Bericht NL19756 vom 23.02.2012), schwach gebunden, Asbestprodukt wurde entfernt	GU11-009-KN/1151	nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
1152	A	02	270	Wand	Fliesenkleber						pos. Asbestverdacht			Gem. VDI Diskussionpapier können Fliesenkleber, Putze und Spachtelmassen bis 1995 asbesthaltig sein.  Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten der Bausubstanz sind Nacherkundungen erforderlich

Kataster - Nr.	Gebäude	Ebene	Raum	Einbauort	Material	Foto Einbauort	Foto Detail	Farbe	Bemerkungen	Probenbezeichnung	Ergebnis	Bewertung nach AsRL (z.e.l.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (Ade)	Hinweise
<a href="#">1153</a>	A	<a href="#">02</a>	260	Raummitte	RLT-Flanschdichtungen (grau)				saniert durch Entfernen		nicht (mehr) asbesthaltig	3	entfällt	entfällt
<a href="#">1154</a>	A	<a href="#">06</a>	681c	Wand	schwarzer Dichtstreifen an Wandprofil				2015 saniert, ehem. asbesthaltig: Chrysotilasbest (Competenza Bericht NL19756 vom 23.02.2012)	GU11-009-KN/1154	nicht (mehr) asbesthaltig	2	entfällt	entfällt
<a href="#">1155</a>	A	<a href="#">07</a>	600	Fußboden	Rev.-Tür Hohraumboden					GU11-009-KN/1155	nicht asbesthaltig (Competenza Bericht NL19756 vom 23.02.2012)		entfällt	entfällt
<a href="#">1156</a>	A	<a href="#">07</a>	600	Hohlraum Boden	RLT-Flanschdichtung (weiß)				keine Einsicht, Revisionsklappe nicht geöffnet	GU11-009-KN/1156	nicht asbesthaltig (Competenza Bericht NL19756 vom 23.02.2012)		entfällt	entfällt
<a href="#">1157</a>	A	<a href="#">07</a>	701	Hohlraum Boden	RLT-Kanal, ggf. Brandschutzklappe				nicht einsehbar		Situation nicht einsehbar			Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten der Bausubstanz sind Nacherkundungen erforderlich
<a href="#">1158</a>	A	<a href="#">08</a>	803	Raummitte	RLT-Flanschdichtung (weiß)						neg. Asbestverdacht (Analogieschluss)		entfällt	entfällt
<a href="#">1159</a>	A	<a href="#">07</a>	708	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
<a href="#">1160</a>	A	<a href="#">05</a>	580	Wand	Anschluß Zargen						Asbestverdacht (ggf. Kordel vorhanden)			Nur durch (Teil-)Demontage unter Schutzmaßnahmen feststellbar, ob Asbest verbaut wurde. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten der Bausubstanz sind Nacherkundungen erforderlich
<a href="#">1161</a>	A	<a href="#">05</a>	580	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
<a href="#">1162</a>	A	<a href="#">05</a>	506	Wand	Anschluß Zarge						Asbestverdacht (ggf. Kordel vorhanden)			Nur durch (Teil-)Demontage unter Schutzmaßnahmen feststellbar, ob Asbest verbaut wurde. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten der Bausubstanz sind Nacherkundungen erforderlich
<a href="#">1163</a>	A	<a href="#">05</a>	507	Decke	RLT-Flanschdichtung (grau)				Lüftungskanal		asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich

Kataster - Nr.	Gebäude	Ebene	Raum	Einbauort	Material	Foto Einbauort	Foto Detail	Farbe	Bemerkungen	Probenbezeichnung	Ergebnis	Bewertung nach AsRL (z.e.l.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (Ade)	Hinweise
<a href="#">1164</a>	A	<a href="#">05</a>	Außenfasade	Wand	Anschluß Zarge				Asbestverdacht (ggf. Kordel vorhanden)		möglicherweise asbesthaltig			Nur durch (Teil-)Demontage unter Schutzmaßnahmen feststellbar, ob Asbest verbaut wurde. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten der Bausubstanz sind Nacherkundungen erforderlich
<a href="#">1170</a>	A	<a href="#">05</a>	581	Wand	Anschluß Zarge				Asbestverdacht (ggf. Kordel vorhanden)		möglicherweise asbesthaltig			Nur durch (Teil-)Demontage unter Schutzmaßnahmen feststellbar, ob Asbest verbaut wurde. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten der Bausubstanz sind Nacherkundungen erforderlich
<a href="#">1171</a>	A	<a href="#">05</a>	581	Decke	Beschichtung Stahlträger					GU11-009-KN/1171	kein Asbestnachweis (Competenza Bericht NL19771 vom 24.02.2012)		entfällt	entfällt
<a href="#">1172</a>	A	<a href="#">05</a>	581	Decke	Well[pappe?]					GU11-009-KN/1172	kein Asbestnachweis (Competenza Bericht NL19771 vom 24.02.2012)		entfällt	entfällt
<a href="#">1173</a>	A	<a href="#">05</a>	522a	Raummitte	RLT-Flanschdichtung (grau)				Lüftungskanal		asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
<a href="#">1174</a>	A	<a href="#">05</a>	522a	Raummitte	Flansch/Packung						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
<a href="#">1175</a>	A	<a href="#">05</a>	521	Wand	Elektrokasten				nicht mehr vorhanden, umgebaut		Nicht einsehbar, ggf. Asbestverdacht für Pappen o. ä.			Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundungsmaßnahmen empfohlen
<a href="#">1176</a>	A	<a href="#">05</a>	519	Wand	Fliesenkleber				Fliesen weiterhin hinter Spanplatte vorhanden	GU11-009-KN/1176	asbesthaltig, Chrysotilasbest (Competenza Bericht NL19771 vom 24.02.2012)			Nur durch (Teil-)Demontage unter Schutzmaßnahmen feststellbar, ob Asbest verbaut wurde. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten der Bausubstanz sind Nacherkundungen erforderlich
<a href="#">1177</a>	A	<a href="#">05</a>	581	Wand	Anschluß Zarge						Asbestverdacht (ggf. Kordel vorhanden)			Nur durch (Teil-)Demontage unter Schutzmaßnahmen feststellbar, ob Asbest verbaut wurde. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten der Bausubstanz sind Nacherkundungen erforderlich
<a href="#">1178</a>	A	<a href="#">07</a>	706	Wand	Brandschutztür						asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
<a href="#">1179</a>	A	<a href="#">05</a>	Außenfasade	Wand	Anschluß Zarge				Asbestverdacht (ggf. Kordel vorhanden)		möglicherweise asbesthaltig			Nur durch (Teil-)Demontage unter Schutzmaßnahmen feststellbar, ob Asbest verbaut wurde. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten der Bausubstanz sind Nacherkundungen erforderlich

Kataster - Nr.	Gebäude	Ebene	Raum	Einbauort	Material	Foto Einbauort	Foto Detail	Farbe	Bemerkungen	Probenbezeichnung	Ergebnis	Bewertung nach AsRL (z.e.l.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (Ade)	Hinweise
2398	A	05	581	Wand	Flachdichtung Rippenheizkörper			weiß			asbesthaltig, Einstufung aufgrund Baujahr und Einbausituation, schwach gebunden		Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umweltschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
2399	A	05	522	Boden	Bodenbelag und Kleber			braun			möglicherweise asbesthaltig			Gem. VDI Diskussionpapier können Fliesenkleber, Putze und Spachtelmassen bis 1995 asbesthaltig sein. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten der Bausubstanz sind Nacherkundungen erforderlich
2400	A	05	522	Wand	dauerelastische Fugenmasse, Hinterfüllung			weiß			möglicherweise asbesthaltig			Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundungsmaßnahmen erforderlich
2401	A	05	580	Boden/Treppen	Kleber unter Gumminoppenboden			schwarz			möglicherweise asbesthaltig			Gem. VDI Diskussionpapier können Fliesenkleber, Putze und Spachtelmassen bis 1995 asbesthaltig sein. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten der Bausubstanz sind Nacherkundungen erforderlich
2402	A	05	597	Boden	Fliesenkleber, Abdichtung			grau/schwarz			möglicherweise asbesthaltig			Gem. VDI Diskussionpapier können Fliesenkleber, Putze und Spachtelmassen bis 1995 asbesthaltig sein. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten der Bausubstanz sind Nacherkundungen erforderlich
2403	A	07	701	Boden	Kleber unter Teppichboden			hellbraun	mit Zahnpachtel aufgetragen, Teppich weist stellenweise große Beschädigungen auf		möglicherweise asbesthaltig			Gem. VDI Diskussionpapier können Fliesenkleber, Putze und Spachtelmassen bis 1995 asbesthaltig sein. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten der Bausubstanz sind Nacherkundungen erforderlich
2404	A	02	297	Wand	Pappe in Schließzylinder Brandschutztür			weiß			asbesthaltig, schwach gebunden, visuelle Einstufung		Dringlichkeitsstufe II, Summe der Bewertungspunkte 76, Neubewertung mittelfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umweltschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
2405	A	02	270	Boden	Fliesenkleber und Abdichtung Boden			schwarz, grau	Gem. VDI Diskussionpapier können Fliesenkleber, Putze und Spachtelmassen bis 1995 asbesthaltig sein.		möglicherweise asbesthaltig			Gem. VDI Diskussionpapier können Fliesenkleber, Putze und Spachtelmassen bis 1995 asbesthaltig sein. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten der Bausubstanz sind Nacherkundungen erforderlich
2406	A	02	270	Wand	Fliesenkleber Wand			grau	Gem. VDI Diskussionpapier können Fliesenkleber, Putze und Spachtelmassen bis 1995 asbesthaltig sein.		möglicherweise asbesthaltig			Gem. VDI Diskussionpapier können Fliesenkleber, Putze und Spachtelmassen bis 1995 asbesthaltig sein. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten der Bausubstanz sind Nacherkundungen erforderlich
2407	A	02	252	Wand	Reste alter Brandschott-Beschichtung			weiß	zäh, elastisch, neu jedoch mit Resten alter Farbbeschichtung		möglicherweise asbesthaltig			Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundungsmaßnahmen erforderlich
2408	A	07	701	Boden	Kleber unter Gumminoppenboden			schwarz			möglicherweise asbesthaltig			Gem. VDI Diskussionpapier können Fliesenkleber, Putze und Spachtelmassen bis 1995 asbesthaltig sein. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten der Bausubstanz sind Nacherkundungen erforderlich

Kataster - Nr.	Gebäude	Ebene	Raum	Einbauort	Material	Foto Einbauort	Foto Detail	Farbe	Bemerkungen	Probenbezeichnung	Ergebnis	Bewertung nach AsRL (z.e.l.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (ADe)	Hinweise
2409	A	02	252	Decke	Brandschutzklappen			weiß/ grau	ggf. Klappenblatt, Anschlagdichtung		asbesthaltig, Einstufung aufgrund visueller Ansprache und Baujahr, schwach gebunden		Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Revisionsunterlagen überprüfen, ob alte BSK, sofern alt und asbesthaltig ist bei der jährlichen Revisionsüberprüfung eine Freisetzung von Asbestfasern nicht auszuschließen. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich.
2410	A	<a href="#">Außen</a>		Flachdach	Dachabdichtung				blaue Metall-Dachabdichtung und schwarze Abdichtung		möglicherweise asbesthaltig			Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundungsmaßnahmen erforderlich

Erläuterungen:		
Dringlichkeitsstufe I:	≥ 80 Punkte, Sanierung dringend erforderlich	Verwendungen dieser Art sind zur Gefahrenabwehr unverzüglich zu sanieren. Falls die endgültige Sanierung nicht sofort möglich ist, müssen unverzüglich vorläufige Maßnahmen zur Minderung der Asbestfaserkonzentration im Raum ergriffen werden, wenn er weiter genutzt werden soll. Mit der endgültigen Sanierung muss jedoch spätestens nach drei Jahren begonnen werden.
Dringlichkeitsstufe II:	70-79 Punkte, Neubewertung mittelfristig erforderlich	Verwendungen mit dieser Bewertung sind in Abständen von höchstens zwei Jahren erneut zu bewerten. Ergibt eine Neubewertung die Dringlichkeitsstufe I oder III so ist entsprechend dieser Regelungen zu verfahren.
Dringlichkeitsstufe III:	< 70 Punkte, Neubewertung langfristig erforderlich	Verwendungen mit dieser Bewertung sind in Abständen von höchstens fünf Jahren erneut zu bewerten ergibt eine Neubewertung die Dringlichkeitsstufe I oder II so ist entsprechend dieser Regelungen zu verfahren.