




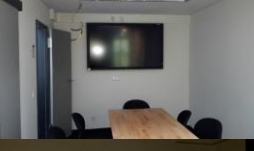

















Verdacht - Nr.	Gebäude	Ebene	Raum	Einbauort	Material	Foto Einbauort	Foto Detail	Farbe	Bemerkungen	Probenbezeichnung	Ergebnis	Bewertung nach AsRL (z.e.t.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (Ade)	Hinweise
2074	S	02	262	Wand	Fliesenkleber			grau	Gem. VDI Diskussionspapier können Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber bis 1995 asbesthaltig sein.	GU12-023-KN/2074	asbesthaltig, Chrysotilasbest, s. Competenza-Bericht NL 23027 vom 20.02.2013		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
2075	S	01	101	Deckenhohlraum, Wand	Flansch/Packung			weiß	Warmwasser wurde neu gemacht, Warmwasserleitungen-Zuführungen inkl. Flansche alt		asbesthaltig, Einstufung aufgrund visueller Ansprache und Baujahr	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
2076	S	01	101	Deckenhohlraum	RLT-Flanschdichtung				angrenzende Brandschutztür zu R.102 nicht aufgenommen aber als asbesthaltiges Bauteil eingestuft	GU12-023-KN/2076	nicht asbesthaltig, s. Competenza-Bericht NL 23027 vom 20.02.2013		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Nacherkundung bzgl. Brandschutztür empfohlen.
2077	S	01	101	Wand	Flachdichtungen			weiß	noch vorhanden		asbesthaltig, Einstufung aufgrund visueller Ansprache und Baujahr	1	Dringlichkeitsstufe II, Summe der Bewertungspunkte 72; Neubewertung mittelfristig erforderlich	Es wird empfohlen die asbesthaltigen Flachdichtungen unverzüglich zu entfernen. Hierbei sind die Vorgaben der TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz zu beachten. Die Flachdichtungen sind zu separieren und als gefährlicher Abfall zu entsorgen.
2078	S	02	292	Decke	Brandschutzklappen				hintere Klape vmtl. Bjhr. 1990, Rest alt		kein Asbestverdacht, BSK von 1990		entfällt	Prüfen der Revisionsunterlagen, inwieweit tatsächlich alle Klappen von 1990 sind. Klappen vor 1989 enthalten potentiell Asbest (Je nach Typ und Einbaujahr können unterschiedliche Bauteile verbaut sein)
2079	S	02	293	Wand	Dichtung Glasanschluß			beige		GU12-023-KN/2079	nicht asbesthaltig, s. (Competenza-Bericht NL 23027 vom 20.02.2013)		entfällt	entfällt
2080	S	02	293	Fußboden	Bodenbelagskleber					GU12-023-KN/2080	nicht asbesthaltig, s. (Competenza-Bericht NL 23027 vom 20.02.2013)		entfällt	entfällt
2081	S	02	Außen	Decke	Unterdecke außen			grau			Spanplatte, kein Asbestverdacht		entfällt	entfällt
2082	S	02	180	Decke	Brandschutzklappe						kein Asbestverdacht, BSK von 1990		entfällt	Prüfen der Revisionsunterlagen, inwieweit tatsächlich alle Klappen von 1990 sind. Klappen vor 1989 enthalten potentiell Asbest (Je nach Typ und Einbaujahr können unterschiedliche Bauteile verbaut sein)
2083	S	02	ohne Bezeichnung	Fußboden	2 Brandschutzklappen						asbesthaltig, Einstufung aufgrund visueller Ansprache und Baujahr	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei der jährlichen Revisionsüberprüfung ist eine Freisetzung von Asbestfasern nicht auszuschließen. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
2084	S	02	ohne Bezeichnung	Fußboden	2 Brandschutzklappen						asbesthaltig, Einstufung aufgrund visueller Ansprache und Baujahr	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei der jährlichen Revisionsüberprüfung ist eine Freisetzung von Asbestfasern nicht auszuschließen. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
2085	S	02	ohne Bezeichnung	Fußboden	2 Brandschutzklappen						asbesthaltig, Einstufung aufgrund visueller Ansprache und Baujahr	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei der jährlichen Revisionsüberprüfung ist eine Freisetzung von Asbestfasern nicht auszuschließen. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich

Verdacht - Nr.	Gebäude	Ebene	Raum	Einbauort	Material	Foto Einbauort	Foto Detail	Farbe	Bemerkungen	Probenbezeichnung	Ergebnis	Bewertung nach AsRL (z.e.t.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (Ade)	Hinweise
2086	S	02	ohne Bezeichnung	Fußboden	2 Brandschutzklappen						asbesthaltig, Einstufung aufgrund visueller Ansprache und Baujahr	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei der jährlichen Revisionsüberprüfung ist eine Freisetzung von Asbestfasern nicht auszuschließen. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
2087	S	02	ohne Bezeichnung	Fußboden	2 Brandschutzklappen						asbesthaltig, Einstufung aufgrund visueller Ansprache und Baujahr	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei der jährlichen Revisionsüberprüfung ist eine Freisetzung von Asbestfasern nicht auszuschließen. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
2088	S	02	ohne Bezeichnung	Fußboden	2 Brandschutzklappen						asbesthaltig, Einstufung aufgrund visueller Ansprache und Baujahr	3	Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei der jährlichen Revisionsüberprüfung ist eine Freisetzung von Asbestfasern nicht auszuschließen. Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
2155	S	03	307	Wand, Fußboden	Fliesenkleber			grau	Gem. VDI Diskussionspapier können Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber bis 1995 asbesthaltig sein.		asbesthaltig, Einstufung aufgrund visueller Ansprache und Baujahr sowie Analogieschluss zu 309		entfällt	Nacherkundung (Kernbohrungen) bezüglich Bodenaufbau empfohlen (Abdichtung). Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
2156	S	03	308	Wand, Fußboden	Fliesenkleber			grau	Gem. VDI Diskussionspapier können Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber bis 1995 asbesthaltig sein.		asbesthaltig, Einstufung aufgrund visueller Ansprache und Baujahr sowie Analogieschluss zu 309		entfällt	Nacherkundung (Kernbohrungen) bezüglich Bodenaufbau empfohlen (Abdichtung). Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
2157	S	03	309	Wand	Rauputz			weiß	Gem. VDI Diskussionspapier können Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber bis 1995 asbesthaltig sein.	GU12-023-KN/2157	asbesthaltig, Chrysotilasbest (Kompetenzbericht NL23160 vom 04.03.2013)		entfällt	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen (auch Bohrungen) gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
2158	S	03	312	Wand, Fußboden	Fliesenkleber			grau	Gem. VDI Diskussionspapier können Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber bis 1995 asbesthaltig sein.		asbesthaltig, Einstufung aufgrund visueller Ansprache und Baujahr sowie Analogieschluss zu 309		entfällt	Nacherkundung (Kernbohrungen) bezüglich Bodenaufbau empfohlen (Abdichtung). Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
2159	S	02	241	Wand, Fußboden	Fliesenkleber			grau	Gem. VDI Diskussionspapier können Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber bis 1995 asbesthaltig sein.		asbesthaltig, Einstufung aufgrund visueller Ansprache und Baujahr sowie Analogieschluss zu 309		entfällt	Nacherkundung (Kernbohrungen) bezüglich Bodenaufbau empfohlen (Abdichtung). Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
2160	S	02	244	Wandfliesen	Fliesenkleber			grau	WC 225 224 saniert aber ggf. Putz noch alt und asbestverdächtig		asbesthaltig, Einstufung aufgrund visueller Ansprache und Baujahr sowie Analogieschluss zu 309		entfällt	Nacherkundung (Kernbohrungen) bezüglich Bodenaufbau empfohlen (Abdichtung). Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
2161	S	02	245	Wand, Fußboden	Fliesenkleber			grau	Gem. VDI Diskussionspapier können Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber bis 1995 asbesthaltig sein.		asbesthaltig, Einstufung aufgrund visueller Ansprache und Baujahr sowie Analogieschluss zu 309		entfällt	Nacherkundung (Kernbohrungen) bezüglich Bodenaufbau empfohlen (Abdichtung). Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
2162	S	02	248	Wand, Fußboden	Fliesenkleber			grau	Gem. VDI Diskussionspapier können Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber bis 1995 asbesthaltig sein.		asbesthaltig, Einstufung aufgrund visueller Ansprache und Baujahr sowie Analogieschluss zu 309		entfällt	Nacherkundung (Kernbohrungen) bezüglich Bodenaufbau empfohlen (Abdichtung). Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
2163	S	02	261	Wand, Fußboden	Fliesenkleber			grau	Gem. VDI Diskussionspapier können Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber bis 1995 asbesthaltig sein.		asbesthaltig, Einstufung aufgrund visueller Ansprache und Baujahr sowie Analogieschluss zu 309		entfällt	Nacherkundung (Kernbohrungen) bezüglich Bodenaufbau empfohlen (Abdichtung). Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich

Verdacht - Nr.	Gebäude	Ebene	Raum	Einbauort	Material	Foto Einbauort	Foto Detail	Farbe	Bemerkungen	Probenbezeichnung	Ergebnis	Bewertung nach AsRL (z.e.t.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (Ade)	Hinweise
2164	S	02	264	Wand, Fußboden	Fliesenkleber			grau	Gem. VDI Diskussionspapier können Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber bis 1995 asbesthaltig sein.		asbesthaltig, Einstufung aufgrund visueller Ansprache und Baujahr sowie Analogieschluss zu 309		entfällt	Nacherkundung (Kernbohrungen) bezüglich Bodenaufbau empfohlen (Abdichtung). Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungserschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
2165	S	02	263	Wand, Fußboden	Fliesenkleber			grau	Gem. VDI Diskussionspapier können Putze, Spachtelmassen und Fliesenkleber bis 1995 asbesthaltig sein.		asbesthaltig, Einstufung aufgrund visueller Ansprache und Baujahr sowie Analogieschluss zu 309		entfällt	Nacherkundung (Kernbohrungen) bezüglich Bodenaufbau empfohlen (Abdichtung). Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich
2305	S	03	351	Wand	Rauputz				ehem. Verdacht nicht bestätigt, da nicht asbesthaltig, s. Competenza-Bericht NL23758 vom 30.04.2013	GU12-023-KN/2305	nicht asbesthaltig		entfällt	entfällt
2306	S	03	351	Wand, Fußboden	Fliesenkleber				Massivwand, saniert		nicht (mehr) asbesthaltig		entfällt	entfällt
2307	S	03	352	Wand, Fußboden	Fliesenkleber				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig		entfällt	entfällt
2308	S	03	357	Wand, Fußboden	Fliesenkleber				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig		entfällt	entfällt
2309	S	03	358	Wand, Fußboden	Fliesenkleber				saniert		nicht (mehr) asbesthaltig		entfällt	entfällt
2514	S	01	103	Wand/Raummitte	Elektrosicherungen						möglicherweise asbesthaltig			Bei Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten Nachkerkundungsmaßnahmen empfohlen.
2515	S	02	247	Decke	Mörtel Rohrdurchführung			hellgrau			möglicherweise asbesthaltig			Bei Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten Nachkerkundungsmaßnahmen empfohlen.
2516	S	02	Stiefelgang	Raummitte	RLT-Flanschdichtung			weiß			möglicherweise asbesthaltig			Bei Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten Nachkerkundungsmaßnahmen empfohlen.
2517	S	02	202a	Boden	Schott Rohrdurchführung			weiß			möglicherweise asbesthaltig			Bei Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten Nachkerkundungsmaßnahmen empfohlen.
2518	S	02	202a	Boden	Abdichtung Brandschutzklappe			weiß			möglicherweise asbesthaltig			Bei Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten Nachkerkundungsmaßnahmen empfohlen.

Verdacht - Nr.	Gebäude	Ebene	Raum	Einbauort	Material	Foto Einbauort	Foto Detail	Farbe	Bemerkungen	Probenbezeichnung	Ergebnis	Bewertung nach AsRL (z.e.t.)	Neubewertung nach Asbestrichtlinie (Ade)	Hinweise
2519	S	01	101	Wand	Brandschutztür			weiß			asbesthaltig, Einstufung aufgrund visueller Ansprache und Baujahr, schwach gebunden		Dringlichkeitsstufe III, Neubewertung langfristig erforderlich	Bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten Maßnahmen gem. TRGS 519 zum Arbeits- und Umgebungsschutz erforderlich, gefährlicher Abfall, Separation erforderlich

Erläuterungen:		
Dringlichkeitsstufe I:	≥ 80 Punkte, Sanierung dringend erforderlich	Verwendungen dieser Art sind zur Gefahrenabwehr unverzüglich zu sanieren. Falls die endgültige Sanierung nicht sofort möglich ist, müssen unverzüglich vorläufige Maßnahmen zur Minderung der Asbestfaserkonzentration im Raum ergriffen werden, wenn er weiter genutzt werden soll. Mit der endgültigen Sanierung muss jedoch spätestens nach drei Jahren begonnen werden.
Dringlichkeitsstufe II:	70-79 Punkte, Neubewertung mittelfristig erforderlich	Verwendungen mit dieser Bewertung sind in Abständen von höchstens zwei Jahren erneut zu bewerten. Ergibt eine Neubewertung die Dringlichkeitsstufe I oder III so ist entsprechend dieser Regelungen zu verfahren.
Dringlichkeitsstufe III:	< 70 Punkte, Neubewertung langfristig erforderlich	Verwendungen mit dieser Bewertung sind in Abständen von höchstens fünf Jahren erneut zu bewerten ergibt eine Neubewertung die Dringlichkeitsstufe I oder II so ist entsprechend dieser Regelungen zu verfahren.